

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 84/12/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 11.12.2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Kompleks Budynków Farmacji 3. Adres obiektu: ul. Hallera 107, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych opraw: 84 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☐ Test komunikacji opraw ☒ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☐ Dodawanie opraw do systemu ☐ Wymiana opraw/ akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☒ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis przeprowadził przegląd i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego w kompleksie Budynków Farmacji przy ulicy Hallera 107 w Gdańsku.

Podczas przeglądu został wykonany test sprawności opraw i akumulatorów przy czasie podtrzymania 1h.

Błąd akumulatora wykazują oprawy:

- 4,6,7 (parter, Segment A Budynku Głównego).
- 9, 10, 11 (piwnica, Segment B Budynku Głównego).
- 13, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (Segment B Budynku Głównego 2 piętro -oprawy zgasyły po 10 min).
- 15,16 (1 piętro, Segment C Budynku Głównego).
- 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 50, 51 (1 i 2 piętro Budynku Laboratoryjnego — Oprawy w tym budynku nawet się nie załączyły podczas testu).
- 52, 53, 54, 55, 56, 57,68 (Budynek Auditorium-tutaj również oprawy nie włączyły się podczas testu).

Na budynkach znajdują się również oprawy, które wymagają wymiany na nowe: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 48, 49.

Te oprawy wyposażone są w moduły awaryjne do opraw świetlówkowych. Tego typu moduły z uwagi na ich bardzo długi czas eksploatacji mogą utracić swoją sprawność działania przekładającą się na podstawowe funkcje ładowania akumulatora i przełączania w tryb pracy DC.

Serwis nie zaleca wspierania i rozwijania tej technologii i sugeruje wymianę opraw na oprawy LED, które posiadają większą sprawność i energooszczędność.

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Wykaz opraw

Załącznik nr 2 - Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego

Urządzenia pomiarowe



HIOKI BT3554-01



SONEL LXP - 10

Zalecenia

Wymiana akumulatorów w oprawach

Wymiana opraw na nowe

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zlecniodawcy lub osoby odbierającej
pracę

ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić



Strona 2/2